

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
СТЭНЛИ

**ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ МАЛОГАБАРИТНЫЕ  
КОРУНД-ДИ-001МН-553**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
КТЖЛ. 406234.002-16 РЭ



Ex EAC

## Оглавление

	Стр.
1. Введение .....	3
2. Назначение.....	3
3. Технические данные.....	3
4. Состав изделия.....	5
5. Устройство и работа.....	5
6. Обеспечение искробезопасности датчиков.....	6
7. Особые условия применения.....	6
8. Маркировка и пломбирование.....	6
9. Упаковка.....	6
10. Общие эксплуатационные ограничения и меры безопасности.....	6
11. Установка датчиков.....	7
12. Обеспечение безопасности при эксплуатации датчиков.....	8
13. Подготовка к работе.....	9
14. Измерение параметров, регулирование, настройка.....	9
15. Проверка датчиков.....	9
16. Техническое обслуживание.....	9
17. Возможные неисправности и методы их устранения.....	11
18. Транспортирование и хранение.....	12
19. Утилизация .....	12
 <b>ПРИЛОЖЕНИЕ А.</b>	
Схема условного обозначения датчиков при заказе.....	13
Метрологические характеристики моделей датчиков.....	14
Коды механического присоединения к источнику давления.....	14
Коды электрических присоединений.....	15
Комплекты монтажных частей и аксессуаров.....	15
 <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Б.</b>	
Схемы внешних электрических соединений.....	16
 <b>ПРИЛОЖЕНИЕ В.</b>	
Габаритные и присоединительные размеры датчиков КОРУНД.....	18

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации содержит технические данные, описание принципа действия и устройства, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации датчиков давления малогабаритных КОРУНД-ДИ-001МН-553 с открытой измерительной мембраной (далее по тексту - датчиков).

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Датчики КОРУНД-ДИ-001МН-553 предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами и обеспечивают непрерывное преобразование измеряемого параметра - избыточного давления сред, неагрессивных к материалам контактирующих деталей:

- штуцера: нержавеющий сплав AISI316L / титановый сплав BT9 / хастеллой C276 (в зависимости от заказа),
- мембранны:  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,
- уплотнения: NBR / FKM / EPDM / PFA / FFFM (в зависимости от заказа),

в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока и цифровой сигнал на базе HART-протокола.

Датчики предназначены для измерения давления газообразных, жидких, в том числе вязких сред, сточных вод, взвесей и др.

Область применения датчиков – химическая промышленность, пищевая промышленность, коммунальное хозяйство и др.

Датчики могут также использоваться для измерения уровня жидкостей, в том числе вязких.

Датчики выполнены с использованием цифровой коррекции влияния внешних воздействий и отличаются повышенными метрологическими характеристиками в рабочем диапазоне температур.

Датчики обладают высокой перегрузочной способностью и предназначены для работы в системах, где давление среды может значительно превышать диапазон измерения.

Датчики КОРУНД-ДИ-001МН-553 имеют аналоговый выход 4-20 мА и цифровой выход по HART-протоколу.

По видам отраслей использования датчики КОРУНД-ДИ-001МН-553 выпускаются в следующих исполнениях:  
датчики КОРУНД-ДИ-001МН-553 общепромышленного исполнения;

датчики КОРУНД-ДИ-001МН-553 исполнения «Г» (гигиеническое исполнение) предназначены для эксплуатации в пищевой и фармацевтической промышленности, а также в медицине. Материалы деталей этих датчиков, контактирующие с измеряемой средой, допускаемы для использования в указанных отраслях.

Контактируемые поверхности датчиков промыты и продезинфицированы;

датчики КОРУНД-ДИ-001МН-553 исполнения «О<sub>2</sub>» предназначены для работы с кислородом. Штуцер, мембрана и уплотнения таких датчиков промыты и обезжирены;

датчики КОРУНД-ДИ-001МН-553 исполнения «Ex» предназначены для работы во взрывоопасных зонах.

2.2. Датчики предназначены для работы с вторичными контрольно-измерительными, показывающими, регистрирующими, и регулирующими приборами, а также контроллерами и другими устройствами автоматики, работающими с входными сигналами 4 - 20 мА, а также с цифровыми сигналами по HART-протоколу.

2.3. Температура контролируемой среды на мемbrane датчика может находиться в пределах от -50°C до +125°C.

2.4. По степени защищенности от воздействий пыли и воды датчики имеют исполнения IP65 или IP68 по ГОСТ 14254-80. Датчики КОРУНД-ДИ-001МН-553 обладают повышенной коррозионной стойкостью – штуцер выполнен из нержавеющего сплава AISI316L (титанового сплава BT9 / хастеллоя C276 в зависимости от заказа); мембрана – из оксида алюминия высокой чистоты (99,9%); уплотнения – из химически стойких полимеров.

2.5. Датчики могут выполняться с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь" с уровнем взрывозащиты "особо взрывобезопасный" по ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 и могут быть использованы для взрывобезопасных условий. Взрывозащищенные датчики предназначены для установки и работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно главе 7.3 ПУЭ, и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях. Датчики взрывозащищенного исполнения соответствуют требованиям технического регламента ТР ТС 012/2011.

2.6. Верхние пределы измерений датчиков соответствуют ГОСТ 22520-85.

2.7. Датчики могут градуироваться в следующих единицах измерения:

- Па, кПа, МПа – по умолчанию;
- атм, кгс/см<sup>2</sup> (ат), bar, мм.рт.ст. (Torr), м.вод.ст., psi, psf – по заказу.

2.8. Датчики КОРУНД-ДИ-001МН-553 могут подключаться с помощью HART-модема к персональному

компьютеру (далее – ПК) по HART-протоколу для конфигурирования, градуировки и получения данных измерения в процессе эксплуатации. Для взаимодействия датчика с ПК используется программа HARTtool или аналогичная.

Процедура конфигурирования датчика включает в себя:

- изменение значений верхнего и нижнего пределов измерений;
- выбор зависимости выходного сигнала от входного (линейная или корнеизвлекающая, возрастающая или убывающая);
- выбор времени демпфирования;
- выбор единицы измерений.

### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Наименование датчиков различных моделей, пределы измерений, допускаемые давления и погрешности указаны в приложении А. По предварительно согласованному заказу, нижний и верхний пределы измерений могут быть смещены.

3.2. Пределы допускаемой основной погрешности датчиков  $\gamma$ , выраженные в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, равны  $\pm 0,1; \pm 0,15; \pm 0,25; \pm 0,5; \pm 1,0\%$  в зависимости от модели (см. приложение А) и заказа.

3.3. Вариация выходного сигнала датчика не превышает  $\gamma_r \leq 0,5 |\gamma|$ .

3.4. Зона нечувствительности датчика не превышает 0,1% от диапазона измерений.

3.5. Датчики имеют линейно возрастающую (или убывающую) характеристику выходного сигнала.

Номинальная статическая характеристика датчика с линейно-возрастающей зависимостью аналогового выходного сигнала от входной измеряемой величины имеет вид:

$$Y = Y_{\text{H}} + \frac{Y_{\text{B}} - Y_{\text{H}}}{P_{\text{B}} - P_{\text{H}}} \cdot (P - P_{\text{H}}) \quad (1)$$

где  $Y$  - текущее значение выходного сигнала датчика;

$Y_{\text{B}}, Y_{\text{H}}$  - соответственно верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала;

$P$  - текущее значение измеряемого давления;

$P_{\text{B}}$  - верхний предел измеряемого давления;

$P_{\text{H}}$  - нижний предел измеряемого давления.

Выходная характеристика датчиков КОРУНД-ДИ-001МН-553 имеет вид:

$$N = 100 \cdot \frac{P - P_{\text{H}}}{P_{\text{B}} - P_{\text{H}}} \quad (2)$$

Где  $N$  – результат измерения в процентах от диапазона измерения;

$P$  – текущее значение давления;

$P_{\text{H}}$  – нижний предел измерения;

$P_{\text{B}}$  – верхний предел измерения.

3.6. Напряжение питания датчиков Upit = 9...36 В постоянного тока, но не менее

$$U_{\text{pi}} = 9 + 20 \cdot R_{\text{H}}, \text{В} \quad (3)$$

где  $R_{\text{H}}$  - сопротивление нагрузки, кОм, включая сопротивление линии связи и барьера искробезопасности.

Для датчиков в искробезопасном исполнении необходимо напряжение питания 24 В.

3.7. Сопротивление нагрузки датчиков (с учетом линии связи и сопротивления барьера искробезопасности) должно составлять:  $R_{\text{H}} \leq 1000$  Ом. При использовании HART- канала  $R_{\text{Hmin}} \geq 250$  Ом.

3.8. Датчики могут иметь вид взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь" с уровнем взрывозащиты "особо взрывобезопасный" или "взрывобезопасный" (маркировка по взрывозащите 0ExiaIICT5 X или 1ExibIICT5 X).

3.9. Датчики подключаются по двухпроводной линии связи.

Схемы внешних электрических соединений датчиков приведены в приложении Б:

3.10. Мощность, потребляемая датчиками 0.75 ВА.

3.11. Датчики предназначены для работы при атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

3.12. В зависимости от исполнения датчики по устойчивости к климатическим воздействиям по ГОСТ 15150-69 соответствуют исполнению «У» категории размещения 2 (группа исполнения С2 по ГОСТ Р 52931-2008) или исполнению «УХЛ» категории размещения 3.1 (группа исполнения С4 по ГОСТ Р 52931-2008), но для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 80 °С.

3.13. Датчики устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха в диапазоне температур от -40°С до +80°С. Датчики выдерживают кратковременное (импульсное, скачкообразное с последующим спадом до рабочих условий) воздействие температуры контролируемой среды в пределах от минус 55°С до плюс 125°С. При этом погрешность датчика за пределами диапазона рабочих температур не нормируется.

3.14. Дополнительная погрешность датчиков  $\gamma_t$ , вызванная изменением температуры окружающего воздуха и выраженная в процентах от диапазона измерения на 10°С изменения температуры от средней точки температурного диапазона не должна превышать значений, указанных в табл. 1.

3.15. По защищенности от воздействий пыли и воды датчики имеют исполнения IP65 или IP68 по ГОСТ 14254-96.

3.16. По устойчивости к механическим воздействиям датчики соответствуют виброустойчивому исполнению V2 по ГОСТ Р 52931-2008.

Дополнительная погрешность датчиков от воздействия вибрации  $\gamma_f$  не превышает ±0.2 % от диапазона изменения выходного сигнала.

3.17. Дополнительная погрешность датчика, вызванная воздействием внешнего переменного магнитного поля частотой 50 Гц и напряженностью 400 А/м или внешнего постоянного магнитного поля напряженностью 400 А/м, выраженная в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, не превышает ±0,2%.

3.18. Дополнительная погрешность от изменения напряжения питания не превышает 0.1% во всем диапазоне напряжения питания.

Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности датчиков  $\gamma_t$ , %/10°С.

Таблица 1

Диапазон температурной компенсации	Основная погрешность $\gamma$ , %				
	0.1	0.15	0.25	0.5	1.0
0... +50	±0.06	±0.06	± 0.08	± 0.12	± 0.2
-10... +70	± 0.08	± 0.08	± 0.12	± 0.15	± 0.2
-40... +80	± 0.1	± 0.1	± 0.17	± 0.21	± 0.25

По желанию Заказчика, компенсация температурной погрешности может быть проведена и в другом диапазоне.

3.19. Дополнительная погрешность от изменения сопротивления нагрузки, указанного в п.3.7, не превышает 0.1% от диапазона измерения.

3.20. Сопротивление изоляции электрических цепей датчика относительно корпуса не менее:

- 20 МОм при температуре окружающего воздуха плюс (20± 2)°С и относительной влажности до 80%;
- 5 МОм при температуре окружающего воздуха плюс (80± 3)°С и относительной влажности до 60%;
- 1 МОм при температуре окружающего воздуха плюс (35± 3)°С и относительной влажности до 95%.

3.21. Время установления выходного сигнала датчика от 10 до 90% при реакции на скачок давления  $t_{уст}$  определяется по формуле:

$$t_{уст} = t_{3c} + t_{3e} \quad (3)$$

где  $t_{3c}$  - время отклика чувствительного сенсора;

$t_{3e}$  - время задержки электронного блока.

Время отклика сенсора  $t_{3c}$  составляет  $10^3$  с.

Время задержки электронного блока составляет  $8 \cdot 10^{-2}$  с;

3.22. По уровню устойчивости к электромагнитным помехам датчики относятся к техническим средствам класса В по ГОСТ Р 51522-99, ГОСТ Р 51317.4.2-99.

3.23. Датчики КОРУНД-ДИ-001МН-553 выдерживают давление перегрузки, указанное в таблице 5 приложения А. После перегрузки, в зависимости от времени ее действия и условий работы датчика, может потребоваться подстройка нуля.

3.25. Норма средней наработки на отказ датчика - 250000 ч.

3.26. Средний срок службы датчиков не менее 15 лет.

3.27. Масса датчиков КОРУНД-ДИ-01МН-553 составляет около 400 г.

3.28. Габаритные и присоединительные размеры датчиков приведены в приложении В.

#### 4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

4.1. Комплект поставки датчика указан в таблице 2.

Таблица 2

	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Согласно приложению А	Датчик давления КОРУНД	1	
2	КТЖЛ.310.02.02	Защитный колпачок	1	
2	КТЖЛ.406234.002-16. РЭ	Руководство по эксплуатации	1	1 экз. на каждые 10 датчиков.
3	КТЖЛ.406234.002. ПС	Паспорт	1	

#### 5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

5.1. Датчики КОРУНД содержат первичный измерительный преобразователь давления и электронный нормирующий преобразователь.

Работа датчиков основана на преобразовании измеряемого давления в электрический сигнал с помощью чувствительного элемента; усилении этого сигнала в электронном блоке и преобразовании в форму, удобную для дистанционной передачи в виде унифицированного сигнала постоянного тока 4-20 мА или в цифровой сигнал. Через электрический соединитель (разъем, коннектор, или выводной кабель) сигнал передается на вторичную аппаратуру.

5.2. Датчик избыточного давления КОРУНД-ДИ-001МН-553 исполнения IP68 выполнен в герметичном корпусе. Для электрического подключения этого датчика используется герметично заделанный выводной кабель, содержащий капилляр для поддержания атмосферного давления внутри корпуса датчика.

5.3. Датчики КОРУНД-ДИ-001МН-553 могут передавать информацию об измеряемой величине в цифровом виде по двухпроводной линии связи вместе с сигналом постоянного тока 4-20 мА. Датчики поддерживают работу по HART-интерфейсу в моно -режиме и групповом режиме. В моно-режиме измерительная информация передается в аналоговой форме 4-20 мА и в цифровом виде. Датчик при этом должен иметь короткий HART-адрес "0".

В групповом режиме датчики могут иметь адреса от 1 до 15, при этом аналоговый сигнал фиксирован у всех датчиков на уровне 4 мА и не изменяется в процессе измерения.

Источник питания должен обеспечивать выходной ток не менее  $N \cdot 4$  мА (где  $N$  – количество подключенных датчиков КОРУНД-ДХ-001МН, а также иметь такое выходное напряжение ( $U_p$ , В), при котором выполняется неравенство  $U_p \geq 0,004 \cdot N \cdot R_{HART} + 9$  В (где  $R_{HART}$  – сопротивление последовательного HART-резистора, номинальное значение которого составляет 250 Ом).

HART-сигнал может приниматься и коммуникатором и/или ПК, оснащенным HART-модемом.

Программа пользователя HARTtool устанавливается на внешнем ПК и обеспечивает связь ПК с датчиками КОРУНД-ДИ-001МН-553 через HART-модем.

##### 5.3.1. Работа с программой HARTtool.

После открытия программы следует установить номер СОМ-порта, а затем в окне "Polling address" установить начальный адрес датчика. На предприятии-изготовителе устанавливается начальный адрес "0". В дальнейшем, пользователь может установить любой адрес от 1 до 15. После установлении связи с датчиком в окне "Configure Device" можно прочитать по команде "Read device" установочные параметры датчика:

- верхний предел измерения (Upper Range Value);
- нижний предел измерения (Lower Range Value);
- единицы измерения (PV Range Units);
- описание датчика – тип (ДИ,ДА и т.д. и класс точности) (Descriptor)
- серийный номер датчика (Sensor Serial Number)

В окне "Device Scan" по команде "Poll Network" определяется количество датчиков в групповом соединении и их адреса. Процесс измерения начинается по команде "Start Scan".

Программа HARTtool позволяет изменить адрес датчика, выполнять подстройку выходной характеристики, задать вид выходной характеристики. Эти операции проводятся в окне "Raw Command". Ниже в таблице приведен список команд для работы с датчиком.

Таблица 3

Команда	Код команды	Данные (байт)	Данные в команде
Запись адреса	06	1	xx (от 01 до 0F)
Линейная выходная характеристика	47	1	00
Корнеизвлекающая выходная характеристика	47	1	02
Чтение регистра ZMD	160	1	xx (адрес регистра)
Чтение коэффициента C0	160		00
Чтение коэффициента C1	160		01
Запись регистра ZMD	161	3	xx (адрес регистра) xx xx (значение, старший байт первый)
Изменение коэффициента C0	161		00 xx xx (Ст Мл. байт)
Изменение коэффициента C1	161		01 xx xx (Ст Мл. байт)
Чтение версии ZMD	162	0	
Установка кода на ЦАП	163	2	xx xx (ст. байт, мл. байт) - от 0 до 65536
Корректировка токов нуля и полной шкалы	164	8	xx xx xx xx - ток нуля (число с плавающей запятой, старший байт первый) xx xx xx xx - ток полной шкалы (число с плавающей запятой, старший первый)

Прочитанные коэффициенты C0 и C1 находятся в третьем и втором байтах от конца полученного сообщения от датчика. Увеличение коэффициента C0 дает смещение в "плюс" начального выходного сигнала датчика. Увеличение коэффициента C1 дает уменьшение верхнего значения выходного сигнала.

## 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ

6.1. Искробезопасность электрических цепей датчика достигается за счет ограничения тока и напряжения в его электрических цепях до искробезопасных значений, а также за счет выполнения конструкции всего датчика в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99 и применения двухпроводной схемы с сигналом 4-20mA.

6.2. Ограничение тока и напряжения в электрических цепях до искробезопасных значений обеспечивается подключением датчика к источнику питания через барьер искробезопасности, который может быть поставлен в комплекте с датчиком в виде отдельного устройства или в составе блока питания.

## 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

7.1. Знак X, стоящий после маркировки взрывозащиты, означает, что при эксплуатации датчиков давления необходимо соблюдать следующие особые условия:

7.1.1. Питание датчиков давления должно осуществляться через барьеры искрозащиты (например, КОРУНД-М11, КОРУНД-М4, КОРУНД-М741).

7.1.2. Входные искробезопасные параметры датчиков давления с учетом параметров соединительного кабеля не должны превышать параметры, указанные на барьеере искрозащиты:  $U_0 \leq 24V$ ,  $I_0 \leq 100 \text{ mA}$ ,  $L_0 \leq 1.5 \text{ мГн}$ ,  $C_0 \leq 0.11 \mu\text{Ф}$ .

Особые условия эксплуатации, обозначенные знаком X, должны быть отражены в сопроводительной документации, которая поставляется в комплекте с каждым датчиком давления.

## 8. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

8.1. На табличке, прикрепленной к корпусу датчика, наносится следующее:

- название предприятия-изготовителя;
- краткое наименование датчика: КОРУНД с условным обозначением типа датчика;
- порядковый номер датчика по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- пределы измерений с указанием единицы измерений;
- выходной сигнал;
- параметры питания.

8.2. Табличка изготовлена из несъемной клеевой пленки. Маркировка нанесена на табличку методом лазерной гравировки. Табличка обеспечивает сохранность маркировки в течение всего срока службы датчика и устойчива к воздействию температур (от -50°C до +120°C), воды, масел, растворителей и ультрафиолета, а также не может быть переклеена.

8.3. На потребительскую тару датчика наклеена этикетка, содержащая:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение датчика;
- год выпуска.

8.4. На отдельной табличке, прикрепленной к датчику, выполнена маркировка по взрывозащите по ГОСТ Р 51330.0-99, на датчиках, предназначенных для экспорта должны быть дополнительно указаны символ или сокращенное наименование испытательной организации и номер свидетельства о взрывозащите.

8.5. Электронное устройство датчика размещено внутри корпуса и может быть опломбировано на предприятии-изготовителе.

## **9. УПАКОВКА**

9.1. Упаковка производится в соответствии с ГОСТ 23170-78 и обеспечивает сохраняемость датчиков при хранении и транспортировке.

## **10. ОБЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

10.1. По степени защиты человека от поражения электрическим током датчики относятся к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0 -75 и соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ Р 52931-2008.

10.2. Замену, монтаж, присоединение и отсоединение датчиков производить при отсутствии давления в магистралях, в измерительных камерах (полостях) датчика и при отключенном питании.

10.3. Не допускается эксплуатация датчиков в системах, в которых рабочее давление может превышать предельные значения, указанные в таблице 5 приложения А. Следует избегать действия на датчик давления перегрузки, выходящего за пределы измерений.

10.4. Эксплуатация датчиков должна производиться в соответствии с требованиями главы 7.3. ПУЭ, главы 3.4. ПЭЭП ("Правила эксплуатации электроустановок потребителей". АТОМИЗДАТ, 1992г.) и других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывобезопасных условиях.

Датчики должны обслуживаться персоналом, имеющим квалификационную группу по технике безопасности не ниже II в соответствии с ПЭЭП.

10.5. Не допускается применение датчиков для измерения давления сред, агрессивных по отношению к материалам датчиков, контактирующим с этими средами;

10.6. Датчики с сигналом 4-20 mA, имеющие маркировку взрывозащиты, могут устанавливаться во взрывобезопасных зонах помещений и наружных установках согласно главе 7.3. ПУЭ, главе 3.4. ПЭЭП и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывобезопасных условиях. Датчики с сигналом 0-20 mA , 0-5 mA, 0-5 В, 0-10 В должны устанавливаться вне взрывобезопасных зон.

10.7. Прежде чем приступить к монтажу датчиков необходимо:

- тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации;
- осмотреть датчики, проверить их целостность, маркировку, элементы крепления и соединения.

**Датчики, имеющие деформации или иные видимые дефекты, эксплуатировать категорически запрещено.**

10.8. Линия связи может быть выполнена любым типом кабеля с медными проводами сечением не менее 0,35 мм<sup>2</sup> согласно гл. 7.3. ПУЭ.

10.9. Подсоединение и заделка кабеля производится при отключенном питании.

10.10. При наличии в момент установки датчиков взрывобезопасной смеси не допускается подвергать датчик трению или ударам, способным вызвать искрообразование.

10.11. Подключение датчика выполняется согласно схемам внешних соединений (см. приложение Б).

## **11. УСТАНОВКА ДАТЧИКОВ**

11.1. Установку датчиков на объекте может проводить персонал, имеющий необходимую квалификацию, изучивший настоящую инструкцию и прошедший необходимый инструктаж.

11.2. Датчики могут монтироваться в, удобном для монтажа и обслуживания. При монтаже датчиков необходимо учитывать следующие требования и рекомендации:

11.2.1. Снимать со штуцера защитный колпачок можно только непосредственно перед установкой датчика в посадочное гнездо. Не выбрасывать защитный колпачок! Использовать его после каждого демонтажа датчика, для защиты мембранны от механических воздействий.

11.2.2. Перед установкой датчика необходимо убедиться, что посадочное гнездо чистое, не имеет повреждений и заусенцев.

11.2.3. Запрещено снимать со штуцера уплотнительное кольцо. Это может привести к его повреждению.

11.2.4. При установке датчика нельзя прикасаться к мембране, надавливать на нее пальцем.

11.2.5. В случае, если датчик предназначен для работы в кислородной среде, при монтаже нельзя прикасаться к его штуцеру и мембране.

11.2.6. Нельзя производить уплотнение датчика в посадочном гнезде с помощью уплотнительных материалов (фторопластовая лента или иное)!

11.3. Допускается устанавливать в любом положении, удобном для эксплуатации. Однако определенная ориентация датчиков может привести к негативным последствиям: давление на мембрану датчиков осадочных или коксующихся фракций, уход начального («нулевого») сигнала (особенно для низкапредельных датчиков), попадание влаги в корпус датчиков от падающих брызг и др. Датчики настраиваются в горизонтальном положении (ось симметрии датчика лежит на горизонтальной плоскости).

11.4. Подсоединение датчиков к источникам давления должно выполняться с соблюдением следующих правил и условий:

11.4.1. К процессу давления датчики присоединяются с помощью штуцера, уплотняемого по DIN 3852.

Уплотнительные материалы, выбираемые Заказчиком, должны соответствовать реальным условиям эксплуатации:

- температуре среды;
- агрессивности среды;
- максимальному возможному давлению.

11.4.2. При подсоединении датчиков к источникам давления, не допускается перегрузка датчика давлением, выходящим за пределы измерений (Табл. 5 приложения А).

11.4.4. Влияющие условия внешней и контролируемой среды должны иметь параметры в пределах, указанных в разделе 3.

11.4.5. Для эксплуатации датчиков в условиях с отрицательными значениями температуры, необходимо предусмотреть все возможные меры, замерзание рабочей среды на мемbrane датчика.

11.5. Подсоединение проводов линии связи к клеммам колодки или к кабельной части разъема производить в соответствии со схемой электрических соединений (приложение В) с соблюдением правил раздела 12.

Расположение контактов на элементах электрического соединения приведено на рис. 1.

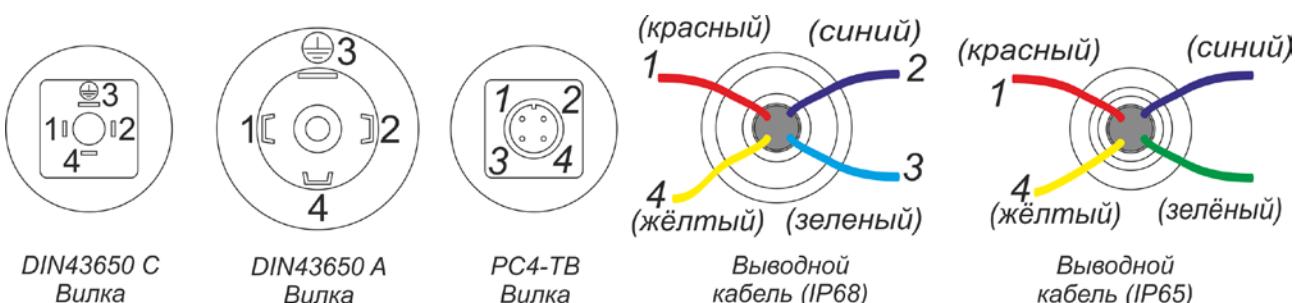


Рис. 1 Расположение контактов при электрическом присоединении датчиков

## 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАТЧИКОВ

12.1. К эксплуатации датчиков должны допускаться лица, изучившие настоящую инструкцию и прошедшие необходимый инструктаж.

12.2. При эксплуатации датчиков необходимо выполнять все мероприятия в полном соответствии с разделами 6 и 9, гл. 3.4, ПЭЭП. Необходимо выполнять местные инструкции, действующие в данной отрасли промышленности, а также другие нормативные документы, определяющие эксплуатацию взрывозащищенного электрооборудования.

12.3. При эксплуатации датчики должны подвергаться систематическому внешнему и периодическому

осмотрам в соответствии с указаниями раздела 15 и с учетом требований раздела 11.

12.4. При внешнем осмотре датчика необходимо проверить:

- сохранность пломб (при их наличии);
- наличие и надежность крепления электронного устройства;
- отсутствие обрыва или повреждения изоляции соединительного кабеля;
- надежность присоединения кабеля;
- отсутствие вмятин и видимых механических повреждений, а также пыли и грязи на корпусе датчика;
- наличие маркировки взрывозащиты;
- наличие загрязнения и известкового налета на мемbrane.

12.5. При профилактическом осмотре должны быть выполнены все вышеуказанные работы внешнего осмотра. Периодичность профилактических осмотров датчиков устанавливается в соответствии с требованиями раздела 15.

При этом дополнительно должны быть выполнены следующие работы:

- чистка клемм и полостей электронного устройства датчика от пыли и грязи;
- проверка сопротивления изоляции электрических цепей датчика относительно корпуса мегаомметром с номинальным напряжением 500 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм при температуре окружающего воздуха ( $+25\pm5$ ) °C и относительной влажности не более 80%;
- проверка и устранение нарушений в соединениях.
- промывка и (или) чистка штуцера и мембранны датчика.

12.6. После профилактического осмотра производится подключение отсоединенных цепей и элементов, а сам датчик пломбируется.

#### **Примечание!**

*Регулировка нуля выходного сигнала датчика на месте эксплуатации, требующая подключения блоков питания и контрольно-измерительных приборов, возможна только для датчиков, работающих во взрывобезопасных условиях.*

### **13. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

13.1. Перед включением датчиков необходимо убедиться в соответствии их установки и подключения требованиям разделов 10-12.

### **14. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, РЕГУЛИРОВАНИЕ, НАСТРОЙКА**

14.1. Датчик является однопредельным. Измерение параметров производится в соответствии со схемой приложения Б.

14.2. После установки датчика в рабочее положение согласно правилам раздела 12, или, при необходимости, на специально оборудованном стенде, настройку производите следующим образом:

14.2.2. Включите питание и выдержите датчик во включенном состоянии не менее 5 мин.

14.2.3. Задайте на входе датчика нижний предел измеряемого давления (разности давлений) и подстройте соответствующее значение выходного сигнала для данной модели датчика.

14.2.4. Задайте верхний предел измеряемого давления (разности давлений) и, при необходимости, подстройте соответствующее предельное значение выходного сигнала.

14.2.5. Выполните операции, указанные в п.п. 14.2.3 и 14.2.4, несколько раз до тех пор, пока значения выходного сигнала не будут установлены в требуемых пределах (см. раздел 15).

14.2.6. Проверьте основную погрешность датчика в соответствии с таблицей XXX приложения А и, если она выходит за допустимые пределы, повторите настройку по п.14.2.5.

14.2.7. Отсоедините средства настройки и приведите датчик в состояние рабочей готовности.

14.2.8. Подстройка параметров датчиков КОРУНД-ДИ-001МН-553 производится с помощью ПК и программ HART-tool. Для подстройки нижнего значения выходного сигнала изменяется коэффициент C0. Для подстройки верхнего значения выходного сигнала изменяется коэффициент C1.

### **15. ПОВЕРКА ДАТЧИКОВ**

15.1. Проверка датчиков осуществляется в соответствии с методикой поверки КТЖЛ. 406234.003 МП, утвержденной ВНИИМС при ГОССТАНДАРТЕ РФ и настоящего руководства. Данная методика распространяется на датчики с основной погрешностью  $\pm 0,1$ ;  $\pm 0,15$ ;  $\pm 0,25$ ;  $\pm 0,5$ ;  $\pm 1,0$  %.

Периодическая поверка производится не реже одного раза в межповерочный интервал в сроки, установленные руководством предприятия в зависимости от условий эксплуатации, после ремонта датчиков и их восстановления (после отказа).

Интервал между поверками 2 года. Для датчиков с допускаемой основной погрешностью 1% и 0,5% - 5 лет.

## 16. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

16.1. Техническое обслуживание (ТО) должны выполнять лица, изучившие настоящий документ, прошедшие соответствующий инструктаж и допущенные к выполнению ТО.

16.2. При техническом обслуживании должны соблюдаться правила безопасности, а также технологические требования, указанные в разделах 10-15 и принятые на предприятии, эксплуатирующим датчики.

16.3. Для поддержания работоспособного состояния датчика и его внешних соединений предусматриваются текущее или оперативное (ТТО) и периодическое или плановое (ПТО) техническое обслуживание, в процессе которого выполняются следующие основные операции:

- проверка внешнего состояния и функционирования датчика, его внешних соединений и линий;
- при необходимости, корректировка «нуля» датчика;
- периодическая проверка работоспособности и поверка датчика;
- промывка мембранны датчика (при необходимости).

Кроме указанных операций, к техническому обслуживанию относятся расконсервация, очистка и консервация, изделий перед их использованием и в период эксплуатации.

### 16.4. Порядок технического обслуживания

16.4.1. Текущее (оперативное) техническое обслуживание (ТТО) предполагает систематический внешний осмотр датчика по п.п. 12.4-12.6, а также оперативную проверку функционирования и технического состояния датчика, электрических линий и соединений.

При ТТО могут выполняться, в основном, простые восстановительные операции, не связанные с ремонтом и заменой датчика.

Если установлена необходимость ремонта, следует оформить рекламацию, демонтировать датчик и отправить его на ремонт (раздел 17).

ТТО выполняется оператором или дежурным персоналом с регулярностью, определяемой состоянием и работой датчика и системы, в которой он применяется.

В оперативном порядке контролируют реакцию сигнала датчика при изменении рабочего давления среды и выполняют другие операции по поддержанию нормального режима эксплуатации датчика.

#### 16.4.2. При ПТО производят:

- 1) профилактический осмотр датчика и его соединений;
- 2) проверку, а при необходимости восстановление работоспособности датчика, электрических линий и соединений, а также подстройку «нуля» датчика;
- 3) поверку (см. раздел 14) и техническое освидетельствование датчика;
- 4) чистку мембранны датчика (при необходимости).

При проведении этих работ определяют необходимость замены или ремонта датчика.

Работы, указанные в п.п. 1), 2) и 3), выполняются специально подготовленным персоналом с квалификацией, соответствующей технической задаче.

Периодичность работ, указанных в п.п. 1), 2) и 3), определяется предприятием, но не реже 1 раза в 5 - 7 месяцев, за исключением экстренных случаев. В начальный период эксплуатации (приработки) рекомендуется проводить профилактические работы 1 - 2 раза в месяц, выполняя, при необходимости корректировку «нуля» датчика.

Проверка должна выполняться представителями метрологической службы или лицами, допущенными к поверке датчиков с периодичностью, определяемой предприятием, но не реже указанной в разделе 15.

Техническое освидетельствование выполняется представителями инспекции и надзора за взрывобезопасными средствами измерений, электроустановками и оборудованием предприятия с периодичностью, устанавливаемой предприятием в соответствии с действующими нормами. Техническое освидетельствование рекомендуется совмещать с поверкой. Состав представителей инспекции и надзора определяется потребителем в зависимости от конкретных условий эксплуатации и норм, действующих на предприятии.

#### 16.5. Профилактические работы, проверка состояния и работоспособности датчика при ПТО.

##### 16.5.1. При профилактическом осмотре проверяют:

- 1) целостность корпуса и крепежа;
- 2) сохранность пломб (при их наличии);
- 3) наличие маркировки взрывозащиты;
- 4) целостность кабеля и его внешних соединений и уплотнений, отсутствие короткого замыкания цепей линии связи. При наличии повреждений и коротких замыканий кабель следует заменить;

5) плотность и герметичность соединения датчика с источником давления. Неплотное соединение должно быть затянуто.

16.5.2. При проверке состояния и работоспособности датчика, необходимо выполнить следующие операции.

1) Проверить наличие и стабильность сигнала при постоянном давлении на входе датчика и его реакцию на изменение давления. При нарушениях нормального режима работы датчика следует проверить рабочее состояние линий давления (см. п.16.5.2.2) и электрических линий (см.п.16.5.2.3). Проверить герметичность соединения (см. п.16.5.2.4), подстроить «ноль» датчика. Если настроить нормальный режим восстановить не удается, необходимо произвести внеплановую поверку (см. разд. 14) и (или) отправить датчик на ремонт (разд.16).

2) Проверить установочное гнездо на объекте на отсутствие загрязнений.

3) Проверить штуцер датчика на наличие загрязнения, проверить мембрану датчика на наличие коксующихся элементов (в том числе известкового налета). При необходимости промыть штуцер и мембрану.

#### **Внимание!**

Промывку мембранны датчика можно проводить используя мягкую кисть и моющие средства (или растворители), неагрессивные по отношению к материалам мембранны, штуцера и уплотнения.

**Запрещается удалять с мембранны загрязнения известковый налет с помощью твердых предметов!**

4) Проверить состояние электрической линии связи, внешних соединений с датчиком и, при необходимости, восстановить их рабочее состояние, отключив питание и соблюдая другие требования взрывобезопасности.

5) Проверить герметичность датчика установки датчика. При наличии негерметичности, устраниТЬ ее затяжкой датчика в гнезде крепления, а при необходимости, заменой уплотнительных элементов.

6) Отключив датчик от источника питания проверить состояние контактов клемм и разъема, а также сопротивление изоляции электрических цепей (сигнальных контактов) относительно корпуса датчика.

Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм при температуре окружающего воздуха +(25±5)°С и относительной влажности не более 80%. Клеммы и контакты очистить и промыть для обеспечения надежности соединений.

16.5.3. Датчики не допускаются к дальнейшей эксплуатации, если их параметры, после ТО, выходят за пределы, установленные настоящим руководством. Такие датчики, следует отправить на поверку или в ремонт, оформив соответствующую рекламацию на текущий или капитальный ремонт или на списание. Капитальный ремонт выполняется службой изготовителя

## **17. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

### **17.1.Общие указания:**

Текущий ремонт датчиков выполняется ремонтной службой изготовителя после сложных отказов, связанных с ремонтом или заменой основных частей датчика.

Таблица 4

Описание отказов и повреждений	Возможные причины	Указания по устранению последствий отказов и повреждений
1. Отсутствует или периодически пропадает сигнал	1.1. Обрыв линии связи, нарушение соединений 1.2. Отказ блока питания 1.3. Отказ датчика	1.1. Проверить линию связи и соединения, клеммы, разъем датчика. Восстановить связь и контакты. 1.2. Проверить и восстановить или заменить блок питания. 1.3. Отправить датчик на ремонт изготовителю.
2. Сигнал нестабилен	2.1. Загрязнение, увлажнение контактов соединений, 2.2. Негерметичность датчика, обвязки. 2.3. Нарушение изоляции линии связи 2.4. Загрязнение мембранны. 2.4.Отказ датчика	2.1. Очистить, просушить контакты соединения 2.2. Проверить герметичность датчика и обвязки. УстраниТЬ негерметичность обвязки. 2.3. Восстановить изоляцию кабеля или заменить его. 2.4. Промыть мембранны. 2.4. Отправить датчик на ремонт изготовителю.
3. Сигнал смещен и не соответствует давлению (зашкаливает или не устанавливается верхний предел или «ноль»)	3.1. Смещение «нуля» 3.2. Нарушилась изоляция линии (кабеля, соединений) 3.3. Загрязнение мембранны. 3.4. Отказ датчика	3.1. Подстроить ноль. 3.2. Восстановить изоляцию и соединения. 3.3. Промыть мембранны. 3.4. Отправить датчик на ремонт изготовителю.

Ремонтная служба предприятия должна установить признаки и предполагаемые причины неисправности и оформить дефектную ведомость (рекламацию) для передачи ремонтной службе изготовителя.

### 17.2.Меры безопасности:

При демонтаже и монтаже, подготовке к ремонту датчиков должны соблюдаться правила безопасности, а также технологические требования, указанные в разделах 9-14 и принятые на предприятии, эксплуатирующим датчики.

17.3.Возможные характерные отказы и методы их устранения указаны в таблице 4.

17.4.Выполняемые ремонтные работы должны фиксироваться в паспорте датчика или сопроводительном документе, что необходимо для учета отказов и работоспособности датчика.

## 18. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

18.1. Датчики транспортируются всеми видами транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках. Способ укладки ящиков с изделиями должен исключать возможность их перемещения.

18.2. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

18.3. Изделия могут храниться как в транспортной таре, с укладкой по 5 ящиков по высоте, так и в потребительской таре на стеллажах.

Условия хранения датчиков в транспортной таре соответствует условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

Условия хранения датчиков в потребительской таре - 1 по ГОСТ 15150-69.

18.4. При транспортировании и хранении следует предусматривать меры безопасности при размещении изделий, исключающие повреждение изделий и травматизм.

## 19. УТИЛИЗАЦИЯ

19.1. При утилизации следует соблюдать правила безопасности демонтажа, принятые на предприятии - потребителе (разделы 10-15).

19.2. При утилизации датчиков следует выполнить следующие операции:

19.2.1. Определить непригодность датчиков к дальнейшей эксплуатации, оформив соответствующий акт (на списание и т.п.).

19.2.2. Разобрать датчики на поддающиеся разборке составные части: штуцер, корпус, крышку, разъем, тензопреобразователь, модуль электроники датчиков.

19.2.3. Разделить составные части по группам: металлические части; тензопреобразователи; разъемы, электронные платы и компоненты.

19.2.4. Определить внешний вид и возможность использования для ремонта или восстановления отдельных составных частей предприятием - потребителем или изготовителем. Согласовать с изготовителем возможность и условия передачи ему частей, которые не представляют ценности для потребителя. Передать их изготовителю с сопроводительными документами, включающими паспорт, рекламационные и другие записи. Подобное взаимодействие с изготовителем позволит накопить данные по работоспособности датчиков и совершенствовать их конструкцию.

19.2.5. Определить необходимость и условия утилизации оставшихся составных частей и жидкости разобранных датчиков и отправить на дальнейшую утилизацию с описью комплекта.

## Схема условного обозначения датчиков при заказе

КОРУНД-ДИ-001MRS-553	-XXX	-XXX	-XXX	-XXXX	-XXX	-XXX	-XXXX	-XXX	-XXX	-XXX	-XX
<b>Климатическое исполнение</b>											
УХЛ3.1 (группа исполнения С4)	УХЛ3.1										
У2 (группа исполнения С2)	У2										
<b>Основная приведенная погрешность</b>											
≤ ± 0,1% диапазона измерений	0,1										
≤ ± 0,25% диапазона измерений	0,25										
≤ ± 0,50% диапазона измерений	0,5										
≤ ± 1,0% диапазона измерений	1,0										
<b>Верхняя граница диапазона измерения, единицы</b>											
25 кПа	25кПа										
40 кПа	40кПа										
60 кПа	60кПа										
100 кПа	100кПа										
160 кПа	160кПа										
250 кПа	250кПа										
400 кПа	400кПа										
600 кПа	600кПа										
1,0 МПа	1,0МПа										
1,6 МПа	1,6МПа										
2,0 МПа	2,0МПа										
<b>Возможны иные диапазон и единицы измерения</b>											
<b>диапазон компенсации температурной погрешности</b>											
0...+50 °C	0050										
-10...+70 °C	1070										
-40...+80 °C	4080										
<b>Возможен выбор другого диапазона</b>											
<b>указать</b>											
<b>Специальное исполнение</b>											
Нет	пропуск										
Для работы в кислородной среде	O2										
Гигиеническое	Г										
<b>Присоединение к источнику давления</b>											
Штуцер G ¾" (DIN 3852)	G ¾"										
Штуцер M26x1,5 (DIN 3852)	M26x1,5										
<b>Материал штуцера</b>											
Нержавеющая сталь AISI316 (базовое исполнение)	пропуск										
Титановый сплав BT9 (опция)	T										
Хастеллой C276 (опция)	X										
<b>Материал уплотнения</b>											
Нитрильный каучук NBR (базовое исполнение)	пропуск										
FKM (опция)	FKM										
EPDM (опция)	EPDM										
PFA (опция)	PFA										
FFPM (опция)	FFPM										
<b>Электрическое присоединение (см. Таблицу 6 ниже)</b>											
Коннектор DIN43650C (4-конт.) (базовое исполнение)	KC										
Коннектор DIN43650A (4-конт.) (опция)	KA										
PC4-TB (опция)	PC										
кабельный вывод IP65 с указанием длины в метрах(опция)	П65										
кабельный вывод IP68 с указанием длины в метрах(опция)	П68										
<b>Гос. поверка</b>											
Без гос. поверки (базовое исполнение)	пропуск										
С гос. поверкой (опция)	ГП										

Пример кода заказа: КОРУНД-ДИ-001MRS-553- УХЛ3.1-0,25-100кПа-1070- G ¾"-T-КА-ГП

**Метрологические характеристики**

<i>Наименование Датчика</i>	<i>Нижний диапазон измерения (Рн)</i>	<i>Верхний диапазон измерения (Рв)</i>	<i>Максимальная нагрузка</i>	<i>Основная приведенная погрешность, ≤ ±%</i>
КОРУНД-ДИ-001MRS-553	0	25 кПа	50 кПа	0,1; 0,25; 0,5; 1,0
	0	40 кПа	80 кПа	0,1; 0,25; 0,5; 1,0
	0	60 кПа	120 кПа	0,1; 0,25; 0,5; 1,0
	0	100 кПа	200 кПа	0,1; 0,25; 0,5; 1,0
	0	160 кПа	320 кПа	0,1; 0,25; 0,5; 1,0
	0	240 кПа	480 кПа	0,1; 0,25; 0,5; 1,0
	0	400 кПа	800 кПа	0,1; 0,25; 0,5; 1,0
	0	600 кПа	1,2 МПа	0,1; 0,25; 0,5; 1,0
	0	1,0 МПа	2,0 МПа	0,1; 0,25; 0,5; 1,0
	0	1,6 МПа	3,2 МПа	0,1; 0,25; 0,5; 1,0
	0	2,0 МПа	4,0 МПа	0,1; 0,25; 0,5; 1,0

Таблица 6

**Электрические присоединения (вид и габариты)**

<i>Вид разъёма / коннектора /вывода</i>	<i>Чертеж</i>	<i>Вид разъёма / коннектора /вывода</i>	<i>Чертеж</i>	<i>Вид разъёма / коннектора /вывода</i>	<i>Чертеж</i>
PC4-TB		DIN43650C		DIN43650A	
Кабельный вывод IP65		Кабельный вывод IP68			

## Схемы внешних электрических соединений датчиков КОРУНД-ДИ-001МН-553

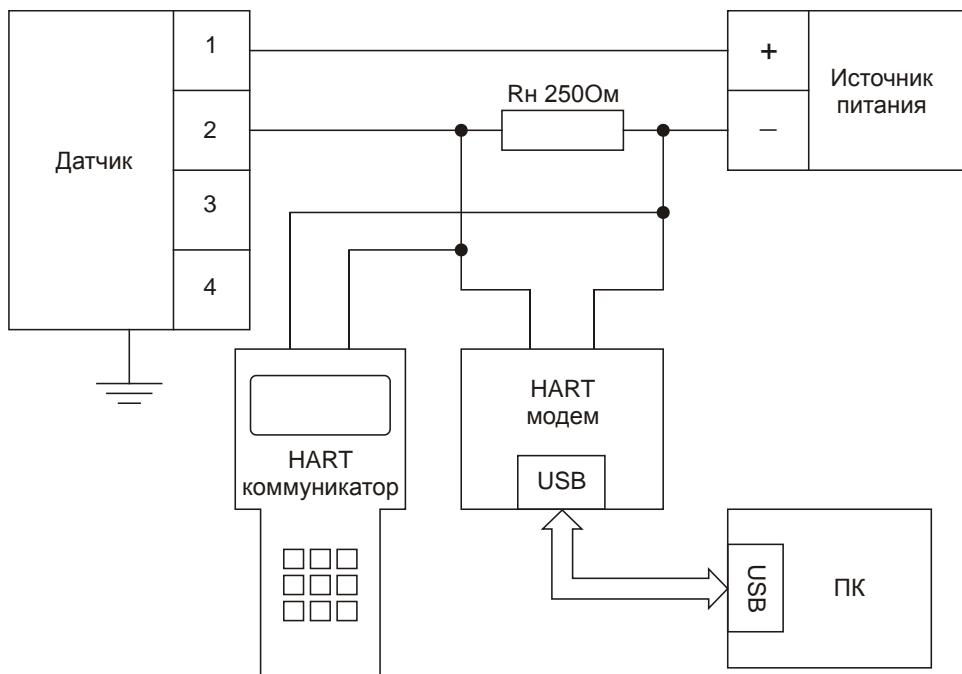


Рис. 2 Схема подключения датчиков КОРУНД-ДИ-001МН-553 в монорежиме (вариант 1)

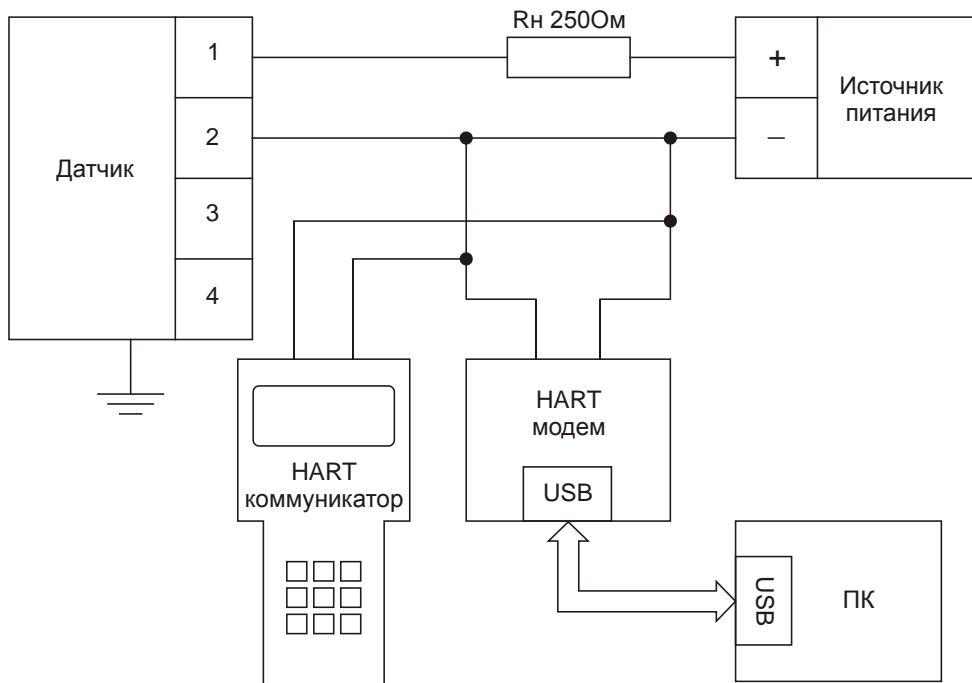


Рис. 3 Схема подключения датчиков КОРУНД-ДИ-001МН-553 в монорежиме (вариант 2)

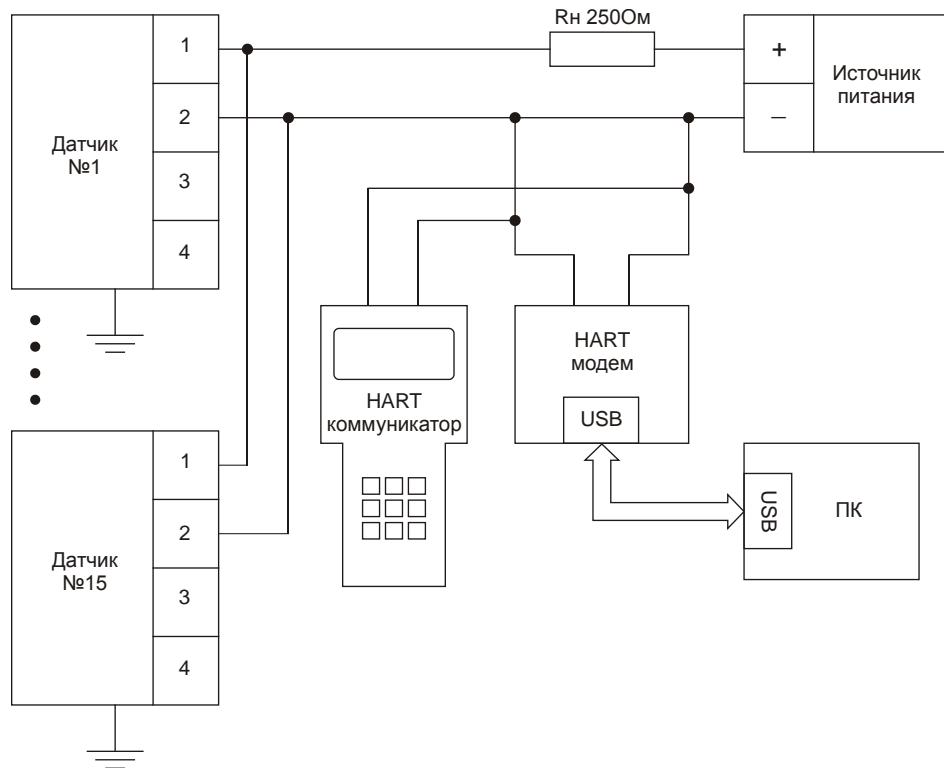


Рис. 4 Схема подключения датчиков КОРУНД-ДИ-001МН-553 в групповом режиме


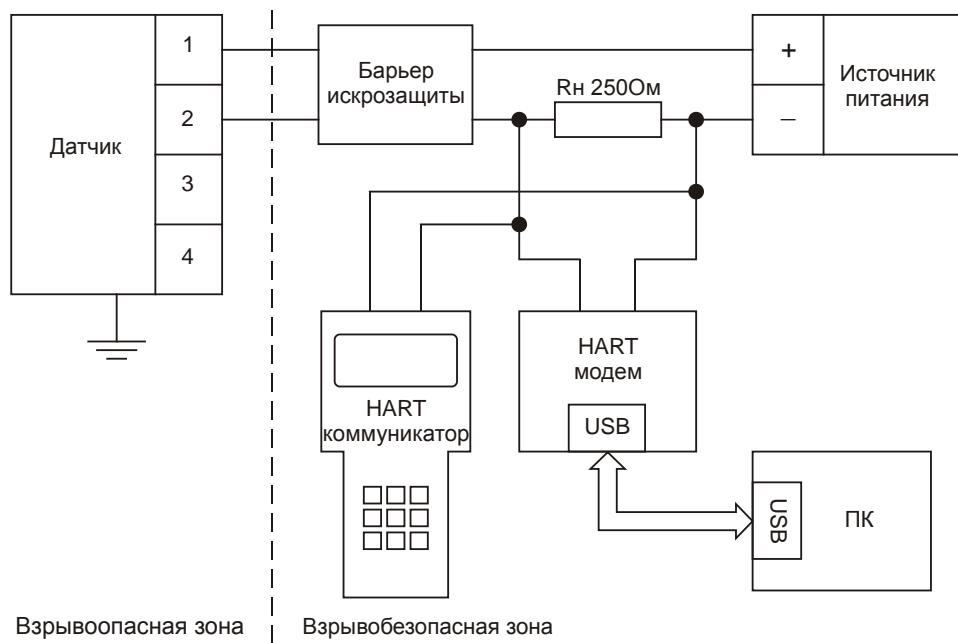


Рис. 5 Схема подключения взрывозащищенных датчиков КОРУНД-ДИ-001МН-553 в моно режиме



Габаритные размеры датчиков Корунд-ДИ-001МН-553

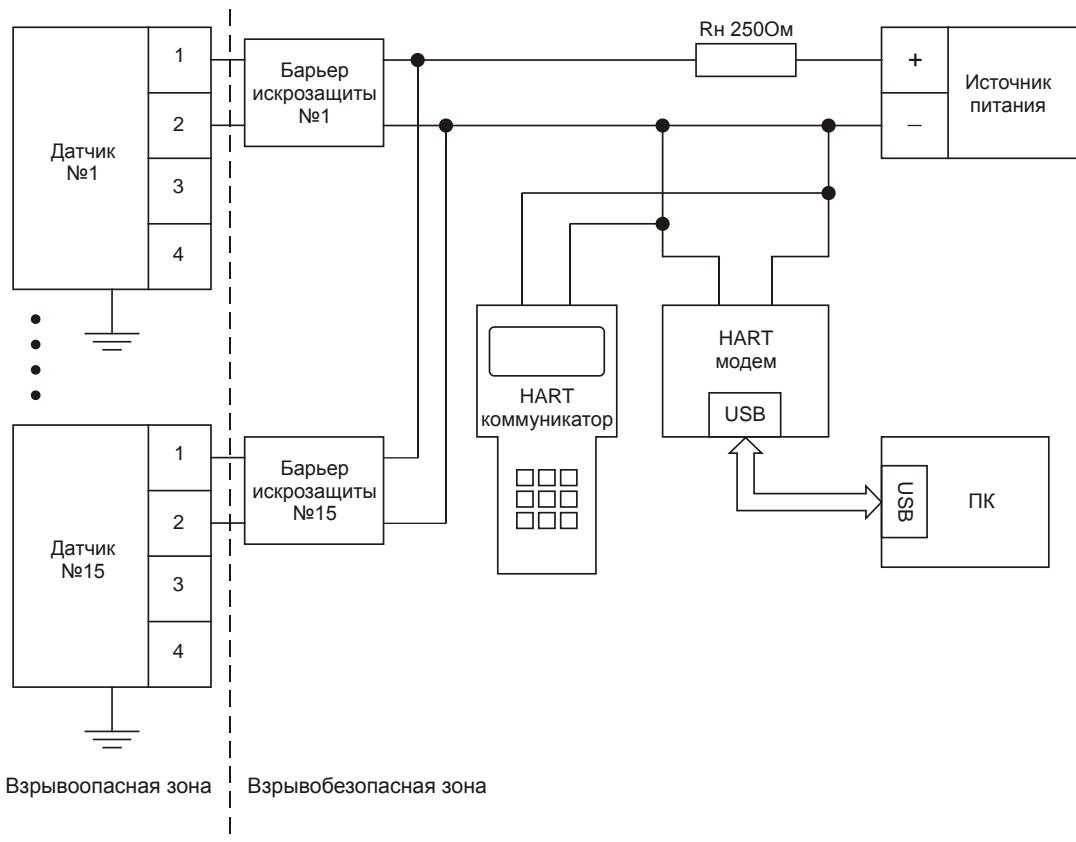